








OPERATING MANUAL

2D BASIC LEVEL

Line Laser

adainstruments.com

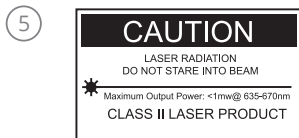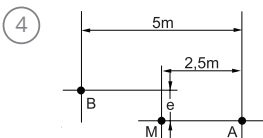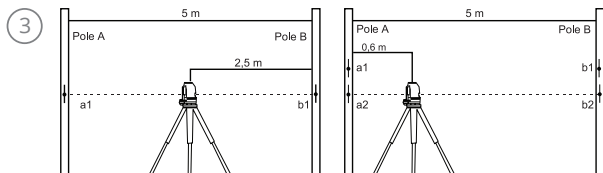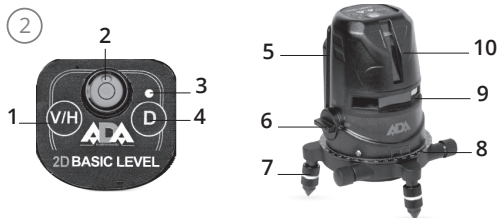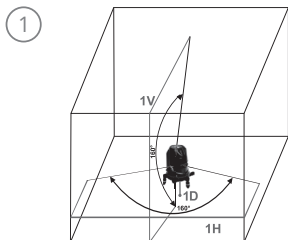

THE MANUFACTURE RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES (NOT HAVING AN IMPACT ON THE SPECIFICATIONS) TO THE DESIGN, COMPLETE SET WITHOUT GIVING PRIOR WARNING.

APPLICATION

Line laser 2D BASIC LEVEL is designed to check the horizontal and vertical position of the surfaces of the elements of building structures and also to transfer the angle of inclination of the structural part to similar parts during construction and installation works.

SPECIFICATIONS

Laser beam	1V/1H (angle 90°) / down point
Light sources	3 laser diodes 635nm
Laser safety class	Class 2, <1mW
Accuracy	±1,5mm / 5 m
Self-leveling range	±3°
Working range (with detector)	20 (40) m
Power supply	3 x AA
Operation time	approx 15h with all lines ON
Tripod thread	5/8"
Operating temperature	-5°C ~ +45°C
Weight	0.25 kg

FUNCTIONAL DESCRIPTION

1. Emitting a horizontal and vertical laser line.
2. Quick self-leveling: when line accuracy is out of the range the laser line flashes and the warning sound is produced.
3. Low battery indication: the power LED flashes and warning sound is produced.

4. Rotation base with scale convenient for use (range 1°).
5. Compensator locking system for safe transportation
6. Indoor and outdoor performance function
7. Back-lighted bubble level

② FEATURES

1. Laser beam power-on button
2. Back-lighted bubble level (V/H/VH)
3. Indoor/outdoor performance indicator
4. Indoor/outdoor performance power-on button
5. Battery compartment
6. Compensator locking grip (ON/X/OFF switch)
7. Adjusting screws
8. Base with scale
9. Horizontal laser window
10. Vertical laser window

OPERATION

1. Before use, remove battery compartment cover. Insert three batteries into battery compartment with proper polarity, the put the cover back.

2. Set the compensator locking grip into ON position, two laser beams and back-lighted bubble level will be on. If the switch is ON, that means the power and the compensation are opened. If the switch is X, that means the power is opened, the compensation is still locked, but we can still issue the lines and dot if you push the keypad, also it will not warn if you issue the slope. It's the hand-mode. If the switch is OFF, that means shut off the power, the

compensation is also locked.

3. Press V/H button - horizontal beam will turn on. Press the button V/H one more time - vertical laser beam will turn on. Again press the button V/H - horizontal and vertical beams will turn on.

4. Press the button D of device mode "indoor/outdoor", indicator will light. The device works in "outdoor" mode. Press the button one more time. The device will work in "indoor" mode.

5. During battery change, or when the device is on, control lamp may light or warning sound may be produced. This indicated for low battery charge. Please, change the batteries.

IMPORTANT:

1. Set the locking grip in position ON: when the instrument is off, the compensator will be locked.
2. Install the device on surface: table, ground, etc.
3. The self-leveling function won't work if the surface is angled for more than +/-3 degrees. You have to adjust the screws and level the bubble at the center.
4. Put the instrument on surface and set locking button into ON position. Laser beam flashing and sound emission indicate that laser is out of self-leveling range. Adjust the screws to return the laser into self-leveling range.
5. Back-lighted bubble level will be on when the instrument is on.
6. Set the locking button in OFF position, keep the device in transportation case.
7. Line laser may be fixed on the tripod with the help of fixing screw 5/8".
8. Before packing the instrument into transportation case, turn it off. Otherwise, sound will be produced, laser beam will blink and bubble level backlight will turn on.

CHECKING INSTRUMENT BEFORE OPERATION

3 CHECKING ACCURACY

1. Set two range rods at distance of 5 m.
2. Set the tripod in the center between two rods and place line laser at the tripod.
3. Turn the device on. Two laser beams will turn on. At the rod A, mark point that is indicated by laser cross a1. Turn the laser for 180 degrees. At the rod B mark the point indicated by laser cross b1.
4. Move the tripod in the way, to place the device at distance of 60 cm from rod A. Repeat operation and make marks a2 and b2. Measure distance between points a1 and a2 and between b1 and b2. Accuracy of your laser device is considered to be within acceptable limit if the difference between first and second measurements is not more than 1,5 mm.

4 CALIBRATION OF HORIZONTAL BEAM ACCURACY

1. Set the line laser at distance of approximately 5m from the wall and mark point A indicated by laser cross.
2. Turn the line laser, move the beam approximately for 2.5m to the left and check the horizontal laser line to be within 2 mm at the same height that marked point indicated by the laser cross.
3. Turn the device and mark point B at distance of 5 m from point A.
4. Repeat the same actions moving the laser device to the right.

CALIBRATION OF VERTICAL BEAM ACCURACY

1. Set the laser device at distance of approximately 5m from the wall.
2. Mark point A at the wall.
3. Distance to point A will be 3m.
4. Fix the plumb at the wall 3m long.
5. Turn the plotter and direct vertical laser line to the plumb at the rope.
6. Accuracy of the line is considered sufficient if its deviation from vertical laser line is no more than 2mm.

APPLICATION

This line laser generates visible laser beam allowing to make the following measurements: Height measurement, calibration of horizontal and vertical planes, right angles, vertical position of installations, etc. The line laser is used for indoor performance to set zero marks, for marking out of bracing, installation of tingles, panel guides, tiling, etc. Laser device is often used for marking out in the process of furniture, shelf or mirror installation, etc. Laser device may be used for outdoor performance at distance within its operation range.

PRODUCT LIFE

Product life of the tool is 7 years. The battery and the tool should never be placed in municipal waste. Date of production, manufacturer's contact information, country of origin are indicated on the product sticker.

CARE AND CLEANING

Please handle line laser with care. Clean with soft cloth only after any use. If necessary damp cloth with some water. If instrument is wet clean and dry it carefully. Pack it up only if it is perfectly dry. Transport in original container/case only. Note: During transport On/Off compensator lock (5) must be set to position "OFF". Disregard may lead to damage of compensator.

SPECIFIC REASONS FOR ERRONEOUS MEASURING RESULTS

- Measurements through glass or plastic windows;
- Dirty laser emitting window;
- After line laser has been dropped or hit. Please check the accuracy;
- Large fluctuation of temperature: if instrument will be used in cold areas after it has been stored in warm areas (or the other way round) please wait some minutes before carrying out measurements.

ELECTROMAGNETIC ACCEPTABILITY (EMC)

It cannot be completely excluded that this instrument will disturb other instruments (e.g. navigation systems); will be disturbed by other instruments (e.g. intensive electromagnetic radiation nearby industrial facilities or radio transmitters).

5 LASER CLASS 2 WARNING LABELS ON THE LASER INSTRUMENT

LASER CLASSIFICATION

The instrument is a laser class 2 laser product according to DIN IEC 60825-1:2007. It is allowed to use unit without further safety precautions.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Please follow up instructions given in operators' manual.
- Do not stare into beam. Laser beam can lead to eye injury (even from greater distances).
- Do not aim laser beam at persons or animals. The laser plane should be set up above eye level of persons. Use the instrument for measuring jobs only.
- Do not open instrument housing. Repairs should be carried out by authorized workshops only. Please contact your local dealer.
- Do not remove warning labels or safety instructions.
- Keep instrument away from children.
- Do not use instrument in explosive environment.

WARRANTY

This product is warranted by the manufacturer to the original purchaser to be free from defects in material and workmanship under normal use for a period of two (2) years from the date of purchase. During the warranty period, and upon proof of purchase, the product will be repaired or replaced

(with the same or similar model at manufactures option), without charge for either parts of labour.

In case of a defect please contact the dealer where you originally purchased this product. The warranty will not apply to this product if it has been misused, abused or altered. Without limiting the foregoing, leakage of the battery, bending or dropping the unit are presumed to be defects resulting from misuse or abuse.

EXCEPTIONS FROM RESPONSIBILITY

The user of this product is expected to follow the instructions given in operators' manual. Although all instruments left our warehouse in perfect condition and adjustment the user is expected to carry out periodic checks of the product's accuracy and general performance.

The manufacturer, or its representatives, assumes no responsibility of results of a faulty or intentional usage or misuse including any direct, indirect, consequential damage, and loss of profits.

The manufacturer, or its representatives, assumes no responsibility for consequential damage, and loss of profits by any disaster (earthquake, storm, flood ...), fire, accident, or an act of a third party and/or a usage in other than usual conditions.

The manufacturer, or its representatives, assumes no responsibility for any damage, and loss of profits due to a change of data, loss of data and interruption of business etc., caused by using the product or an unusable product.

The manufacturer, or its representatives, assumes no responsibility for any damage, and loss of profits caused by usage other than explained in the users' manual.

The manufacturer, or its representatives, assumes no responsibility for damage caused by wrong movement or action due to connecting with other products.

WARRANTY DOESN'T EXTEND TO FOLLOWING CASES:

1. If the standard or serial product number will be changed, erased, removed or will be unreadable.
2. Periodic maintenance, repair or changing parts as a result of their normal runout.
3. All adaptations and modifications with the purpose of improvement and expansion of normal sphere of product application, mentioned in the service instruction, without tentative written agreement of the expert provider.
4. Service by anyone other than an authorized service center.
5. Damage to products or parts caused by misuse, including, without limitation, misapplication or negligence of the terms of service instruction.
6. Power supply units, chargers, accessories, wearing parts.
7. Products, damaged from mishandling, faulty adjustment, maintenance with low-quality and non-standard materials, presence of any liquids and foreign objects inside the product.
8. Acts of God and/or actions of third persons.
9. In case of unwarranted repair till the end of warranty period because of damages during the operation of the product, it's transportation and storing, warranty doesn't resume.

WARRANTY CARD

Name and model of the product _____

Serial number _____ Date of sale _____

Name of commercial organization _____

stamp of commercial organization

Warranty period for the instrument exploitation is 24 months after the date of original retail purchase.

During this warranty period the owner of the product has the right for free repair of his instrument in case of manufacturing defects.

Warranty is valid only with original warranty card, fully and clear filled (stamp or mark of the seller is obligatory).





Technical examination of instruments for fault identification which is under the warranty, is made only in the authorized service center. In no event shall manufacturer be liable before the client for direct or consequential damages, loss of profit or any other damage which occur in the result of the instrument outage.

The product is received in the state of operability, without any visible damages, in full completeness. It is tested in my presence. I have no complaints to the product quality. I am familiar with the conditions of warranty service and I agree.

purchaser signature _____

Before operating you should read service instruction!

If you have any questions about the warranty service and technical support contact seller of this product

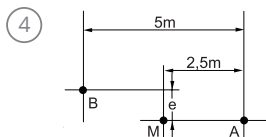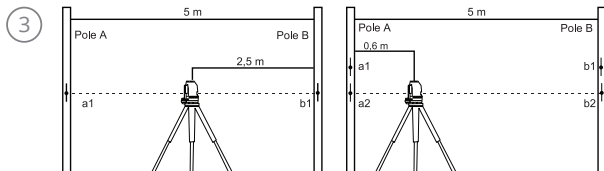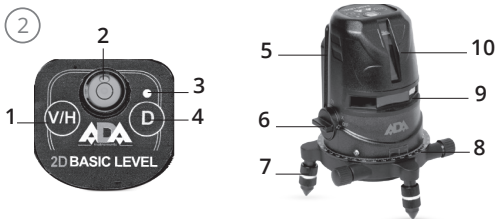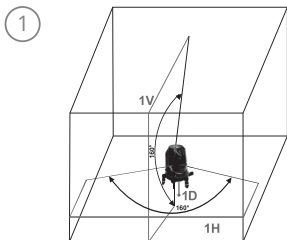

⑤

CAUTION

LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO BEAM

Maximum Output Power: <math>< 1\text{mw}</math>@ 635-670nm

CLASS II LASER PRODUCT

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В КОНСТРУКЦИЮ, ВНЕШНИЙ ВИД И КОМПЛЕКТАЦИЮ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

Лазерный уровень 2D BASIC LEVEL предназначен для проверки горизонтальности и вертикальности расположения поверхностей элементов строительных конструкций, а так же для переноса угла наклона детали конструкции на аналогичные детали при производстве строительно-монтажных работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Лазерный луч	1V/1H (угол 90°) / отвес
Лазерные излучатели	3 лазерных диода 635nm
Класс лазера	Класс 2, <1mW
Точность	±1,5 мм на расстоянии 5 м
Диапазон самовыравнивания	±3°
Рабочий диапазон (с приемником)	20(40) м
Источник питания	3 x AA
Время работы	приблизительно 15 часов, если все включено
Резьба под штатив	5/8"
Рабочий диапазон температур	-5°C +45°C
Вес	0,25 кг

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ

1. Лазерный уровень излучает вертикальную и горизонтальную линии, точку отвеса.
2. Удобное в использовании вращающееся основание со шкалой (интервал 1°) и микрометрическим винтом.
3. Быстрое самовыравнивание: лазерный луч мигает и подается предупреждающий звуковой сигнал, когда прибор отклонен на угол, выходящий за диапазон выравнивания.
4. Индикатор низкого заряда батарей: контрольная лампочка загорается и подается предупреждающий звуковой сигнал.
5. Блокировка компенсатора для безопасной транспортировки.
6. Промежуточная блокировка компенсатора для работы под наклоном.
7. Функция работы внутри помещения/ на улице.
8. Пузырьковый уровень с подсветкой.

② УСТРОЙСТВО ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ

1. Кнопка включения лазерного луча
2. Круглый пузырьковый уровень с подсветкой
3. Индикатор работы внутри помещения/ на улице
4. Кнопка включения режима работы внутри помещения/ на улице
5. Батарейный отсек
6. Ручка блокировки компенсатора (ON/X/OFF)
7. Регулировочные винты
8. Основание со шкалой
9. Горизонтальное окно лазера
10. Вертикальное окно лазера

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Перед использованием снимите крышку батарейного отсека. Соблюдая полярность, вставьте три батарейки в батарейный отсек, затем вставьте крышку.
2. Установите ручку блокировки компенсатора в положение ON, два лазерных луча и подсветка пузырькового уровня включатся. Если ручка находится в положении ON - лазерный уровень включен и компенсатор работает. Положение ручки X означает, что лазерный уровень включен, но компенсатор заблокирован, и при наклоне лазерного уровня предупреждения не последует. Положение ручки OFF означает, что лазерный уровень выключен и компенсатор заблокирован.
3. Нажмите на кнопку V/H один раз — включится горизонтальный луч отвес. Нажмите на кнопку V/H еще раз - включится вертикальный лазерный луч. Нажмите кнопку V/H еще раз - включатся горизонтальный и вертикальный лазерные лучи.
4. Нажмите один раз на кнопку D включения режима работы „внутри помещения/ на улице“, загорится индикатор. Лазерный уровень находится в режиме „на улице“. Нажмите на кнопку еще раз. Лазерный уровень начнет работать в режиме „внутри помещения“.
5. При замене батареи или когда лазерный уровень находится в действии, может загореться контрольная лампочка или прозвучит звуковой сигнал. Это означает низкий заряд батарей. Пожалуйста вставьте новые батареи.
6. Для точного наведения вертикального луча вращайте микрометрический винт.

ВАЖНО:

1. Установите ручку блокировки в положение ON: при выключении лазерного уровня компенсатор блокируется.
2. Поставьте лазерный уровень на поверхность: стол, земля и т.д.
3. Функция самовыравнивания не будет работать, если поверхность отклонена от горизонтали на $\pm 3^\circ$. Вы должны настроить регулировочные винты и выровнять пузырек по центру.
4. Поместите лазерный уровень на поверхность и переключите кнопку блокировки на ON. Мигание лазерного луча и подача звукового сигнала говорит о том, что лазер вышел за диапазон самовыравнивания. Выставьте регулировочные винты таким образом, чтобы лазер находился в диапазоне самовыравнивания.
5. Подсветка пузырькового уровня включается при включении лазерного уровня.
6. Установите кнопку блокировки в положение OFF, на время хранения поместите лазерный уровень в транспортировочный кейс.
7. Лазерный уровень можно установить на штатив с помощью станového винта 5/8".
8. Перед тем, как поместить лазерный уровень в транспортировочный кейс, выключите его. В противном случае будет звучать звуковой сигнал, лазерный луч мигает и включится подсветка пузырькового уровня.

ПРОВЕРКА ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ

3 ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ

1. Установите 2 вехи на расстоянии 5 м.
2. Поставьте штатив в центре между двумя вехами и поместите на штатив лазерный уровень.
3. Включите лазерный уровень. Включатся два лазерных луча. Отметьте на вехе А точку, указанную лазерным крестом а1. Поверните лазерный уровень на 180°. Отметьте на вехе В точку, указанную лазерным крестом b1.
4. Подвиньте штатив таким образом, чтобы прибор находился на расстоянии 60 см от вехи А. Сделайте повторные отметки а2 и b2. Измерьте расстояние между точками а1 и а2 и между b1 и b2. Точность вашего лазерного уровня находится в допустимых пределах, если разница между первым и вторым замерах не превышает 1,5 мм.

4 ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ЛУЧА

1. Установите лазерный уровень на расстоянии приблизительно 5 м от стены и отметьте на ней точку А, указанную лазерным крестом.
2. Поверните лазерный уровень, сместите луч приблизительно на 2.5 м влево и проверьте, чтобы горизонтальная линия находилась в пределах 2 мм на той же высоте, что и нанесенная отметка, указанная лазерным крестом.
3. Поверните лазерный уровень и отметьте точку В на расстоянии 5 м от точки А.
4. Повторите эти же действия, смещая лазерный уровень вправо.

ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ ВЕРТИКАЛЬНОГО ЛУЧА

1. Установите лазерный уровень на расстоянии приблизительно 5 м от стены.
2. Отметьте точку А на стене.
3. Расстояние от точки А до земли должно составлять 3м.
4. Укрепите на стене отвес со шнуром длиной 3м.
5. Включите лазерный уровень и направьте вертикальную линию на отвес со шнуром.
6. Точность линии находится в допустимых пределах, если отклонение вертикальной линии не превышает 1,5мм.

СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ

Срок службы изделия составляет 7 лет. Утилизация устройства и его батарей выполняется отдельно от бытового мусора.

Дата изготовления, контактная информация о производителе, страна происхождения указаны на стикере изделия.

УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ

- Пожалуйста, бережно обращайтесь с лазерным уровнем.
- После использования протирайте лазерный уровень мягкой тряпкой. При необходимости смочите тряпку водой.
- Если лазерный уровень влажный, осторожно вытрите его на сухо. Лазерный уровень можно убирать в кейс только сухим!
- При транспортировке уберите лазерный уровень в кейс.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ОШИБОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

- измерения проводятся через стеклянное или пластиковое окно; загрязнен лазерный излучатель;
- если лазерный уровень уронили или ударили. В этом случае проверьте точность. При необходимости обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- сильные колебания температуры: если после хранения в тепле лазерный уровень используется при низкой температуре. В этом случае подождите несколько минут, перед тем как начать работать.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ (ЕМС)

- не исключено, что работа лазерного уровня может повлиять на работу других устройств (например, системы навигации);
- на работу лазерного уровня может повлиять работа других приборов (например, интенсивное электромагнитное излучение от промышленного оборудования или радиоприборов).

5 ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ НАКЛЕЙКИ ЛАЗЕРА КЛАССА 2

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛАЗЕРА

Данный прибор является лазером класса 2 в соответствии с DIN IEC 60825-1:2007, что позволяет использовать устройство выполняя меры предосторожности (см. ниже).

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, следуйте инструкциям, которые даны в руководстве пользователей.

- Не смотрите на лазерный луч. Лазерный луч может повредить глаза, даже если вы смотрите на него с большого расстояния.
- Не направляйте лазерный луч на людей или животных.

- Лазер должен быть установлен выше уровня глаз.
- Используйте лазерный уровень только для замеров.
- Не вскрывайте лазерный уровень. Ремонт должен производиться только авторизованной мастерской. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дилером.
- Не выкидывайте предупредительные этикетки или инструкции по безопасности.
- Держите лазерный уровень в недоступном для детей месте.
- Не используйте лазерный уровень вблизи взрывоопасных веществ.

ГАРАНТИЯ

Производитель предоставляет гарантию на продукцию покупателю в случае дефектов материала или качества его изготовления во время использования оборудования с соблюдением инструкции пользователя на срок 2 года со дня покупки.

Во время гарантийного срока, при предъявлении доказательства покупки, прибор будет починен или заменен на такую же или аналогичную модель бесплатно.

Гарантийные обязательства также распространяются и на запасные части.

В случае дефекта, пожалуйста, свяжитесь с дилером, у которого вы приобрели прибор.

Гарантия не распространяется на продукт, если повреждения возникли в результате деформации, неправильного использования или ненадлежащего обращения.

Все вышеизложенные безо всяких ограничений причины, а также утечка батареи, деформация прибора являются дефектами, которые возникли в результате неправильного использования или плохого обращения.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Пользователю данного продукта необходимо следовать инструкциям, которые приведены в руководстве по эксплуатации. Даже, несмотря на то, что все приборы проверены производителем, пользователь должен проверять точность прибора и его работу.

Производитель или его представители не несут ответственности за прямые или косвенные убытки, упущенную выгоду или иной ущерб, возникший в результате неправильного обращения с прибором.

Производитель или его представители не несут ответственности за косвенные убытки, упущенную выгоду, возникшие в результате катастроф (землетрясение, шторм, наводнение и т.д.), пожара, несчастных случаев, действия третьих лиц и/или использование прибора в необычных условиях.

Производитель или его представители не несут ответственности за косвенные убытки, упущенную выгоду, возникшие в результате изменения данных, потери данных временной приостановки бизнеса и т.д., вызванных применением прибора.

Производитель или его представители не несут ответственности за косвенные убытки, упущенную выгоду, возникшие в результате использования прибора не по инструкции.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ СЛУЧАИ:

1. Если будет изменен, стерт, удален или будет неразборчив типовой или серийный номер на изделии;
2. Периодическое обслуживание и ремонт или замену запчастей в связи с их нормальным износом;
3. Любые адаптации и изменения с целью усовершенствования и расширения обычной сферы применения изделия, указанной в инструкции по эксплуатации, без предварительного письменного соглашения специалиста поставщика;
4. Ремонт или разборка, произведенная самостоятельно или не уполномоченным на то сервисным центром;
5. Ущерб в результате неправильной эксплуатации, включая, но не ограничиваясь этим, следующее: использование изделия не по назначению или не в соответствии с инструкцией по эксплуатации на прибор;
6. На элементы питания, зарядные устройства, комплектующие, быстроизнашивающиеся и запасные части;
7. Изделия, поврежденные в результате небрежного отношения, неправильной регулировки, ненадлежащего технического обслуживания с применением некачественных и нестандартных расходных материалов, попадания жидкостей и посторонних предметов внутрь.
8. Воздействие факторов непреодолимой силы и/или действие третьих лиц;
9. В случае негарантийного ремонта прибора до окончания гарантийного срока, произошедшего по причине полученных повреждений в ходе эксплуатации, транспортировки или хранения, и не возобновляется.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия и модель _____

Серийный номер _____ Дата продажи _____

Наименование торговой организации _____

Штамп торговой организации мп.

Гарантийный срок эксплуатации приборов составляет 24 месяца со дня продажи.

В течении гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимся следствием производственных дефектов.

Гарантийные обязательства действительны только по предъявлении оригинального талона, заполненного полностью и четко (наличие печати и штампа с наименованием и формой собственности продавца обязательно).

Техническое освидетельствование приборов (дефектация) на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованной мастерской.

Производитель не несет ответственности перед клиентом за прямые или косвенные убытки, упущенную выгоду или иной ущерб, возникшие в результате выхода из строя приобретенного оборудования.

Правовой основой настоящих гарантийных обязательств является действующее законодательство, в частности, Федеральный закон РФ "О защите прав потребителя" и Гражданский кодекс РФ ч.II ст. 454-491. Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектности, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Подпись получателя _____

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации!

По вопросам гарантийного обслуживания и технической поддержки обращаться к продавцу данного товара



ADA International Group Ltd., No.6 Building, Hanjiang West Road #128,
Changzhou New District, Jiangsu, China

Made In China

adainstruments.com

